



## KF155.70U

### Рекомендации по монтажу и демонтажу

**NISSAN:** Primastar, Primastar FL,  
**OPEL:** Vivaro, Vivaro FL  
**RENAULT:** Trafic II, Trafic II FL  
**VAUXHALL:** Vivaro, Vivaro FL

**Номера OE**  
 7711130076, 93161254,  
 4413736, 43206-00QAE

### КАК ПРАВИЛЬНО ОПРЕДЕЛИТЬ КОМПЛЕКТ СТУПИЦЫ ТОРМОЗНОГО ДИСКА NTN-SNR KF155.70U



Идентификация: SNR FC.40772.S03



## ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

### ПОВРЕЖДЕНИЕ ТОРМОЗНОГО ДИСКА, ШУМ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ

#### Вероятные причины

##### Неисправность тормозной системы.

Такая неисправность может произойти при заклинивании хомута или блокировке тормозной системы вручную.

Когда диск остается в состоянии торможения, на ступице диска возникает сильное повышение температуры. Повреждение тормозного диска необратимо (Рис.1).



Рис.1



Перед тем, как возобновить движение, необходимо осуществить ремонт автомобиля.

##### Неправильная установка ступицы диска на шпindelь.

Возможно неправильное расположение комплекта ступицы и диска, как правило, поперек, во время установки на шпindelь.

Неправильная установка внутреннего кольца, выходящего из паза, вызывает срабатывание подшипника. Такое срабатывание может сильно повредить уплотнительную прокладку, что приводит к попаданию загрязнений (Рис.2). Со временем такое нарушение уменьшает срок службы подшипника и приводит к появлению у него шума (Рис.2).

Наличие ржавчины на подшипнике



Прокладка выходит из паза и повреждается

Рис.2



Такая неисправность является необратимой. Она требует замены двух комплектов ступицы с тормозным диском KF155.70U.

## СНЯТИЕ:

- 1) Приподнимите автомобиль
- 2) Снимите задние колеса
- 3) Снимите тормозной суппорт со шпинделя оси
- 4) Снимите колпак для защиты от пыли
- 5) Снимите гайку ступицы колеса  
Момент затяжки при установке **280 Нм**
- 6) Снимите тормозной диск  
Момент затяжки тормозного хомута при установке **35 Нм**
- 7) Снимите предохранительное кольцо
- 8) Нажмите – зажмите подшипник колеса с помощью специального инструмента  
**Комплект для опорной пластины, оригинальный инструмент: KM-6237-C**

## УСТАНОВКА:

- 1) Осуществите операции демонтажа в обратном порядке
- 2) Осуществите испытание на дороге

### Рекомендации

Соблюдайте последовательность выполнения процедуры монтажа, рекомендованной производителем, а также указанный момент затяжки. Замените все детали, поставленные в коробке комплекта.

Речь идет об устройстве, связанном с безопасностью. Напоминаем, что необходимо осуществлять замену дисков по парам.

Ознакомьтесь с применением транспортной продукции в нашем каталоге на сайте: [eshop.ntn-snr.com](http://eshop.ntn-snr.com)



Отсканируйте этот QR-код, чтобы перейти в наш каталог на сайте.

**СОБЛЮДАЙТЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ!**

ПОДШИПНИКИ NTN-SNR ©  
Содержание этого документа является интеллектуальной собственностью издателя, и его воспроизведение, даже частичное, запрещено без разрешения владельца.  
Несмотря на тщательность, с которой выполнен настоящий документ, компания NTN-SNR Roulements не несет никакой ответственности за возможные предпринятые неверные действия или бездействие, которые в результате его использования могут привести к убыткам или прямому или косвенному ущербу.

