



PRODUKTPROGRAMM AUFHÄNGUNG

www.ntn-snr.com

AUSFALLURSACHEN VON FEDERBEINLAGERN UND BEFESTIGUNGSKOMPONENTEN

NTN 



With You



1 Korrosion

2 Bruch

3 Ungewollter Brinellierungseffekt (FBE)

4 Abriss des Stützagers

5 Veraltetes Material

6 Falsche Einbaurichtung

ALLGEMEINE EMPFEHLUNGEN

- Verwenden Sie Teile in Originalqualität
- Niemals ein beschädigtes Teil wieder einbauen
- Ersetzen Sie das Federbeinlager und den Lagerblock beim Austausch des Stoßdämpfers
- Paarweise austauschen (links und rechts)
- Ersetzen Sie alle Teile, die in den NTN-SNR-Kits enthalten sind (Schrauben, Muttern, etc.)
- Achten Sie darauf, dass Sie alle Teile in der richtigen Reihenfolge und in der richtigen Ausrichtung einbauen



**Ein beschädigtes Federbeinlager verlängert den Bremsweg um 15%
Ersetzen Sie das Federbeinlager und den Lagerblock bei jedem Austausch des Stoßdämpfers (in Paaren)**

FINDEN SIE UNSER TUTORIAL AUF  **YouTube** :



Demontage und Montage:
eines Federbeinlagerkits

VERFOLGEN SIE UNSERE NEWS

Dank unserer TechScaN'R-App
finden Sie alle technischen Daten,
die Sie über unsere Produkte
benötigen. Laden Sie die App auf Ihr
Smartphone herunter!



TechScaN'R



1 KORROSION

EMPFINDUNGEN WÄHREND DER FAHRT

- Die Lenkung ist härter
- Kontinuierliches Quietschen beim Einschlagen des Lenkrads oder auf beschädigten Fahrbahnoberflächen

URSACHEN

- Beschädigte Manschette (minderwertiges Teil, Wetterbedingungen)
- Schlechte Dichtungsintegrität
- Eindringen von Verunreinigungen wie Wasser, Salz, Schlamm, Sand, etc.
- Alter des Fahrzeugs

EFFEKTE

- Korrosion des Federbeinlagers



EMPFEHLUNGEN

- Lokalisieren Sie das Eindringen von Schmutzwasser und Ersetzen Sie das korrodierte Federbeinlager und wahrscheinlich auch die Manschette



2 BRUCH

EMPFINDUNGEN WÄHREND DER FAHRT

- Die Lenkung ist härter
- Geräusche auf beschädigter Fahrbahn oder beim Einschlagen des Lenkrads

URSACHEN

- Schlechter Straßenzustand (wiederholtes Durchfahren von Schlaglöchern oder über Fahrbahnschwellen)
- Zu häufige Stöße
- Defektes Federbeinlager

EFFEKTE

- Bruch des Federbeinlagers



EMPFEHLUNGEN

- Feststellung der Ursache und Reparatur durch Austausch des gesamten Federbeinlagers auf beiden Seiten

3 UNGEWOLLTER «BRINELL-EFFEKT» (FBE)

EMPFINDUNGEN WÄHREND DER FAHRT

- Sofort nach dem Anfahren auf der Straße, Geräusch der Federn oder Klackern auf beschädigten Fahrbahnen

URSACHEN

- Mikrovibrationen beim Transport von Fahrzeugen auf LKW oder Zug

EFFEKTE

- Beschädigung des Federbeinlagers



EMPFEHLUNGEN

- Austausch der Federbeinlager oder des gesamten Federbeinlagers paarweise

4 ABRISS DES STÜTZLAGERS

EMPFINDUNGEN WÄHREND DER FAHRT

- Gefühl von Spiel in der Vorderachse
- Verschlechterung der Fahrwerksperformance
- Ungleichmäßige Abnutzung der Vorderreifen

URSACHEN

- Schlechter Zustand der Straßenoberfläche
- Unsachgemäße Fahrweise (Auffahren auf den Bordstein bei hoher Geschwindigkeit usw.)
- Eindringen von Verunreinigungen
- Defekter Stoßdämpferblock
- Fehlende Elemente in der Baugruppe (Stützschaale)

EFFEKTE

- Perforation des Stützlagers durch die Kolbenstange des Stoßdämpfers
- Bruch der Windschutzscheibe



EMPFEHLUNGEN

- Austausch der beiden kompletten Federbeinmontagsätze



5 VERALTETES MATERIAL

EMPFINDUNGEN WÄHREND DER FAHRT

- Verminderter Komfort

URSACHEN

- Extreme Wetterbedingungen (sehr niedrige oder sehr hohe Temperaturen)
- Chemische Verschmutzung (Bremsflüssigkeit, Öl usw.)

EFFEKTE

- Reduzierte Produktlebensdauer aufgrund von beschädigtem Material



EMPFEHLUNGEN

- Ermittlung der Ursache und Reparatur durch Austausch des beschädigten Stützlagers

EMPFINDUNGEN WÄHREND DER FAHRT

- Erhöhtes Drehmoment
- Gefahr von Störgeräuschen

URSACHEN

- Das Federbeinlager wurde nicht in der richtigen Ausrichtung eingebaut

EFFEKTE

- Beschädigung des Federbein-Stützlagers
- Mögliches Nichtbestehen der HU

**EMPFEHLUNGEN**

- Achten Sie sorgfältig auf die richtige Reihenfolge und Ausrichtung der einzelnen Elemente und stellen Sie sicher, dass keine Teile fehlen.





Dieses Dokument ist das ausschließliche Eigentum von NTN-SNR ROULEMENTS. Jede vollständige oder teilweise Vervielfältigung ohne die vorherige Zustimmung von NTN-SNR ROULEMENTS ist strengstens untersagt. Gegen jeden, der gegen die Bestimmungen dieses Absatzes verstößt, können rechtliche Schritte eingeleitet werden.

NTN-SNR ROULEMENTS haftet nicht für Fehler oder Auslassungen, die sich trotz sorgfältiger Ausarbeitung in dieses Dokument eingeschlichen haben könnten. Aufgrund der kontinuierlichen Forschung und Entwicklung behalten wir uns das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen an allen oder Teilen der in diesem Dokument genannten Produkte und Spezifikationen vorzunehmen.

© NTN-SNR ROULEMENTS, 2021 international copyright.

NTN-SNR ROULEMENTS - 1 rue des Usines - 74000 Annecy
RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15

www.nten-snr.com