



KB950.00/UA-06/2022

KB950.00

Рекомендації з монтажу

<p>BMW: M3 (E30, E36), Série 3 (E30, E36, E46), Z1 (E30), Z3 (E36)</p>	<p>Номери OE 33521128819 33521137972</p>
-------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

ІДЕНТИФІКАЦІЯ КОМПЛЕКТА ОПОРИ SNR KB950.00



МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ВІДДІЛЕННЯ ГУМОВОЇ ВТУЛКИ ВІД МЕТАЛЕВОГО КОРПУСУ

Можливі причини:

Неправильне збирання компонентів комплекту.

Несправність може виникнути внаслідок неправильної збірки стійки амортизатора і / або при встановленні не всіх деталей монтажного комплекту.




РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Переконайтеся, що монтажні шайби (верхня і нижня) не пошкоджені - вони будуть потрібні при збиранні стійки амортизатора.
- Переконайтеся у правильному встановленні монтажних шайб.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З МОНТАЖУ



Не міняйте розташування верхньої монтажної шайби (шайба повинна бути встановлена конусом вниз)
Нижня монтажна шайба повинна розташовуватися конусом вгору

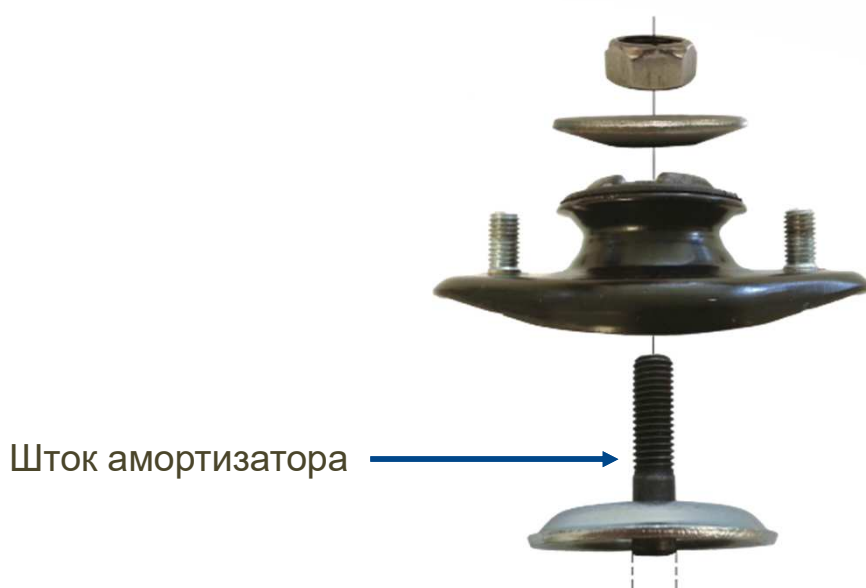

Шток амортизатора



Рекомендації

Дотримуйтесь вказівок виробника з збирання, а також зазначені моменти затягування. Вивчіть інформацію з застосування транспортного засобу в нашому інтернет-каталозі: eshop



Використовуйте даний QR-код для отримання доступу до нашого онлайн каталогу

**ЗАВЖДИ ДОТРИМУЙТЕСЯ
РЕКОМЕНДАЦІЙ ВИРОБНИКА
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ!**

©NTN-SNR Roulements

Зміст цього документа є інтелектуальною власністю видавця. Відтворення змісту документа, навіть часткове, заборонено без дозволу власника. Незважаючи на ретельність, з якою виконаний цей документ, компанія NTN Europe не несе жодної відповідальності за можливі вжиті неправильні дії або бездіяльність, які в результаті його використання можуть призвести до збитків або прямому чи непрямому збитку

