



KB950.00

Doporučení pro odstranění/instalaci

| | |
|---|--|
| <p>BMW: M3 (E30, E36), Série 3 (E30, E36, E46), Z1 (E30), Z3 (E36)</p> | <p>OE Reference 33521128819 33521137972</p> |
|---|--|

IDENTIFIKACE SADY LOŽISKA ODPRUŽENÍ KB950.00



BĚŽNÉ PROBLÉMY :

GUMENÉ IZOLAČNÍ POUZDRO ODDĚLUJÍCÍ OD KOVOVÉ PODPORY

Pravděpodobná příčina :

Nesprávná montáž komponentů sady.

Tato porucha je běžná, když není sestava vzpěry tlumiče správně smontována, tj. díly jsou namontovány nesprávným způsobem nebo jsou zcela vynechány.



DOPORUČENÍ

- Při výměně izolátoru se ujistěte, že jsou uchyceny dvě montážní misky (horní a dolní), protože jsou potřebné pro opětovnou montáž horního držáku vzpěry. Ujistěte se, že sklenice a znovu nainstalujte správným způsobem.




NÁVOD K INSTALACI SADY



Neměňte montážní orientaci horní montážní misky (vyklenuté nahoru) Nezapomeňte znovu namontovat spodní montážní misku ve správné montážní orientaci (vykrojená směrem dolů).

Hřídel tlumiče

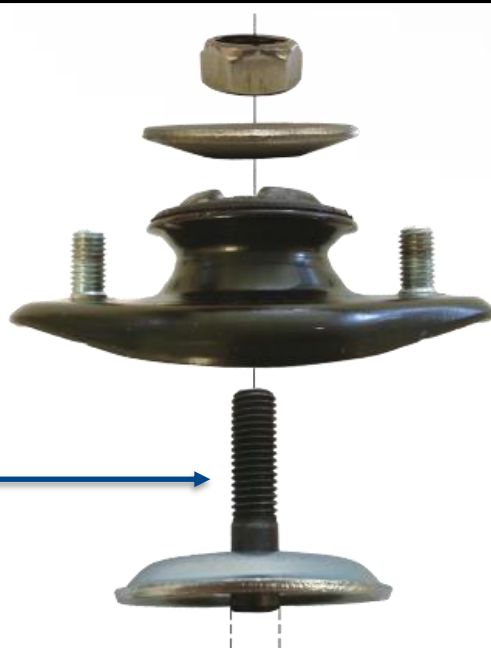

Doporučení

Postupujte podle instalačních postupů výrobce a použijte utahovací momenty specifikované výrobcem.

Prohlédněte si aplikace vozidel v našem online katalogu : [eshop](#)



Naskenujte tento QR kód a vstupte do našeho online katalogu.

**DODRŽOVÁVEJTE DOPORUČENÍ
VÝROBCE VOZIDLA!**

©NTN – SNR Pravidla Obsah tohoto dokumentu je autorským právem vydavatele a jakákoli reprodukce, i částečná, je bez povolení zakázána. Navzdory péči věnované přípravě tohoto dokumentu se NTN-SNR Roulements zřídka jakékoli odpovědnosti za chyby nebo opomenutí, které mohou proklouznout, a za ztráty nebo přímé nebo nepřímé škody vyplývající z jeho používání.

