



M255.04

Informace o instalaci

Dacia: Dokker, Duster, Lodgy, Logan, Sandero
Nissan: Kubistar
Renault: Clio (II, II FL, Campus Evolution),
 Duster, Kangoo (Extra, I et I FL), Logan, Thalia
 FL, Twingo (I, I FL, II et II FL), Symbol – Thalia,
 Lutécia, Wind

OE reference
 OE 8200651172
 54325-00QAA

IDENTIFIKACE SADY LOŽISKA ODPRUŽENÍ M255 04

Sledovatelnost:
SNR AP.40016.S01



BĚŽNÝ PROBLÉM :

KOMPONENTY SADY NAINSTALOVANÉ V NESPRÁVNÉ ORIENTACI

Když je ložisko zavěšení nainstalované v izolátoru nesprávným směrem, bude bránit otáčení řídicího systému

ORIENTACE INSTALACE LOŽISKA SNR AP.40016.S01




Strana s viditelným
 označením = > **OK**



Strana bez viditelného označení
 = > **NE**



Všechny komponenty musí být namontovány ve správném pořadí a orientaci. Malá vůle mezi montážní korunkou tlumiče a odrazovou miskou je normální

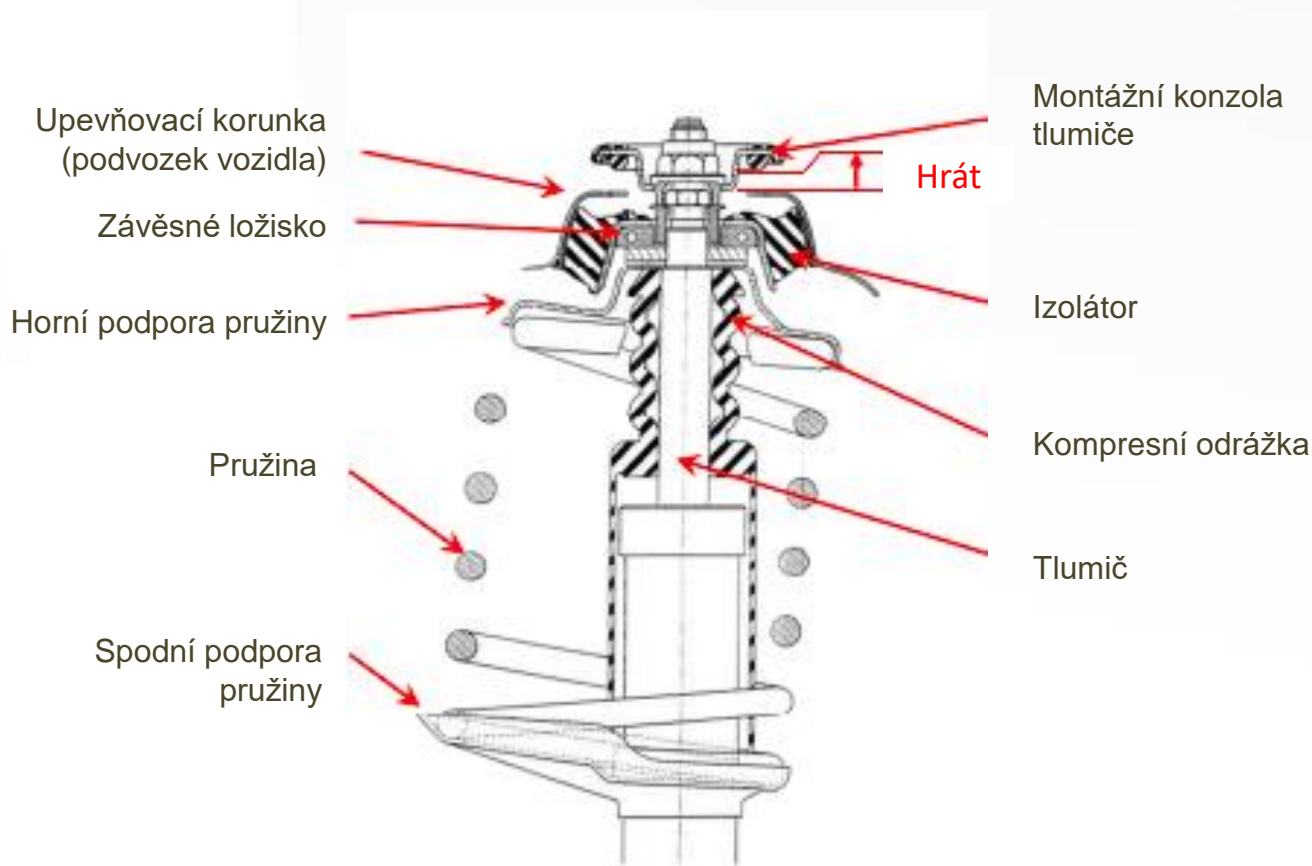

Doporučení

Dodržujte montážní postupy výrobce a použijte utahovací momenty specifikované výrobcem. Sada SNR KB655.07 se dodává jako kompletní sada pro jednu stranu, NTN Europe doporučuje měnit obě strany současně. Prohlédněte si aplikace vozidel v našem online katalogu : [eshop](#)



Naskenujte tento QR kód a vstupte do našeho online katalogu.

**DODRŽOVÁVEJTE DOPORUČENÍ
VÝROBCE VOZIDLA!**

©NTN – SNR Pravidla Obsah tohoto dokumentu je autorským právem vydavatele a jakákoli reprodukce, i částečná, je bez povolení zakázána. Navzdory péči věnované přípravě tohoto dokumentu se NTN-SNR Roulements zřídka jakékoli odpovědnosti za chyby nebo opomenutí, které mohou proklouznout, a za ztráty nebo přímé nebo nepřímé škody vyplývající z jeho používání.

