



KB655.07

Informacje dotyczące montażu

NISSAN: Kubistar
RENAULT: Clio (II, II FL, Campus Evolution), Kangoo (Extra, I and I FL),
Thalia FL, Twingo (II and II FL), Symbol - Thalia

Numery referencyjne OE
54310-00QAA
543A00300R

JAK ROZPOZNAĆ ZESTAW NAPRAWCZY MOCOWANIA AMORTYZATORA KB655.07?



M255.04

OE: 8200651172,
54325-00QAA

Numer identyfikacyjny: SNR
AP.40016.S01

PROBLEM Z MONTAŻEM WE WŁAŚCIWĄ STRONĘ

- Jeżeli łożysko zawieszenia zostanie zamontowane na poduszce w niewłaściwą stronę, sprawność układu kierowniczego będzie ograniczona.

PRAWDIŁOWY MONTAŻ ŁOŻYSKA SNR AP.40016.S01



Strona z oznaczeniami producenta.
PRAWDIŁOWY MONTAŻ



Strona bez oznaczeń producenta.
**NIEPRAWDIŁOWY
MONTAŻ X**

PROBLEM Z BRAKUJĄCĄ CZĘŚCIĄ


- Wszystkie części znajdujące się w zestawie muszą być zamontowane we właściwą stronę. Niezamontowanie wszystkich części z zestawu KB655.07 osłabi cały układ zawieszenia.

Brakujące lub nieprawidłowo zamontowane części przyczyniają się do przedwczesnego zużycia łożyska, co wpływa na wszystkie pozostałe elementy zawieszenia.



Wszystkie części zestawu KB655.07 muszą być użyte i prawidłowo zamontowane.

Jest normalne, że pomiędzy górnym mocowaniem amortyzatora a podporą kolumny występuje niewielki luz.

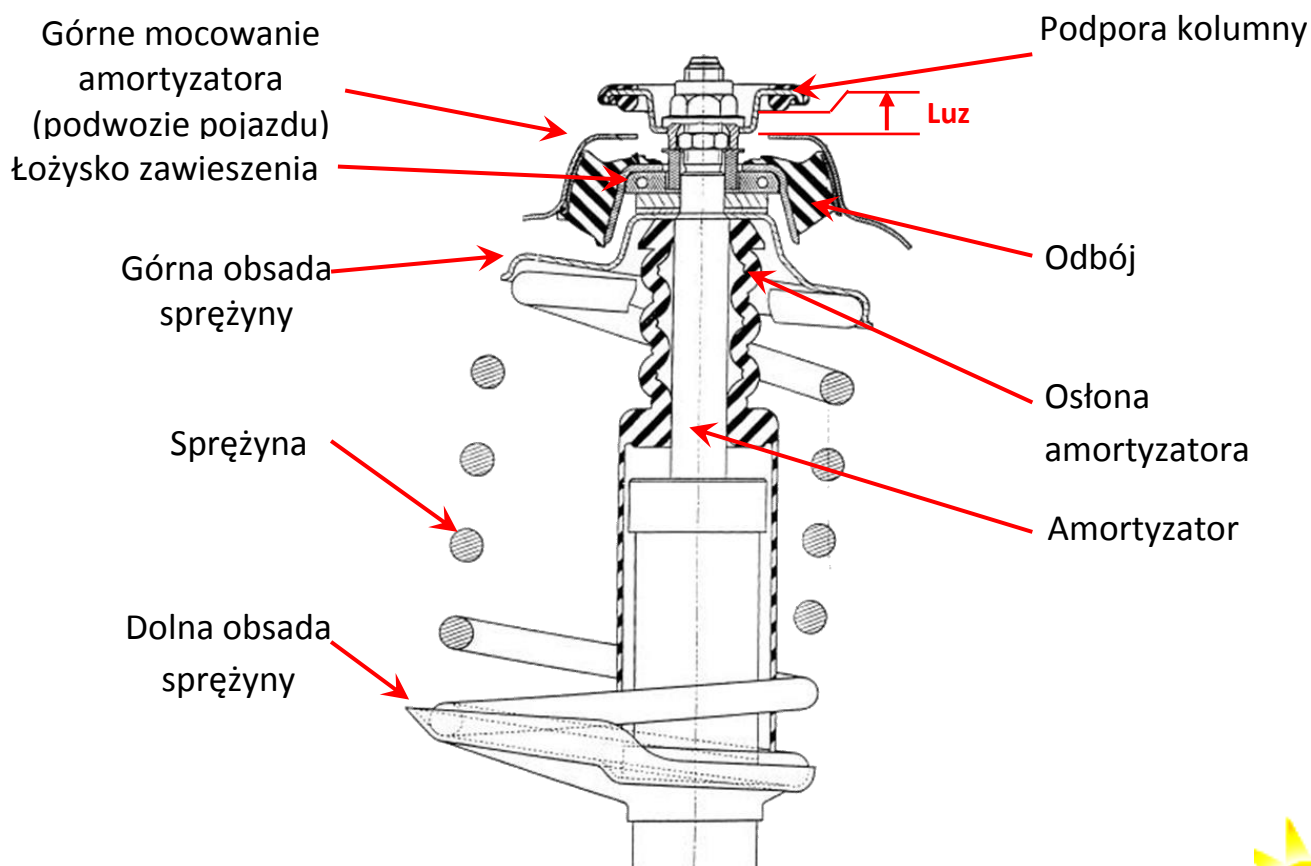

Zalecenia

Przestrzegać procedur montażu zalecanych przez producenta pojazdu, a także stosować odpowiednie momenty dokręcania.

Zalecamy, aby łożysko zawieszenia i górne mocowanie były wymieniane parami.

Szczegóły dotyczące prawidłowego montażu można znaleźć w naszym katalogu online: eshop.ntn-snr.com



Zeskanuj kod QR, żeby uzyskać dostęp do naszego katalogu online.

**POSTĘPUJ ZGODNIE Z ZALECENIAMI
PRODUCENTA POJAZDU**