



M255.04

Informacje dotyczące montażu

DACIA: Dokker, Duster, Lodgy, Logan, Sandero,
NISSAN: Kubistar
RENAULT: Clio (II, II FL, Campus Evolution), Duster, Kangoo (Extra, I and I FL), Logan, Thalia FL, Twingo (I, I FL, II and II FL), Symbol – Thalia, Lutécia, Wind

Numery referencyjne OE
 8200651172
 54325-00QAA

JAK ROZPOZNAĆ ZESTAW NAPRAWCZY MOCOWANIA AMORTYZATORA M255.04

Numer fabryczny:
 SNR AP.40016.S01



CZĘSTY PROBLEM


PROBLEM Z MONTAŻEM WE WŁAŚCIWĄ STRONĘ

Jeżeli łożysko zawieszenia zostanie zamontowane na poduszce w niewłaściwą stronę, sprawność układu kierowniczego będzie ograniczona.

PRAWIDŁOWY MONTAŻ ŁOŻYSKA SNR AP.40016.S01



Strona z oznaczeniami producenta.

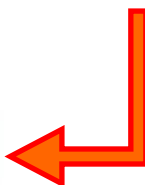


Strona bez oznaczeń producenta.





Wszystkie części zestawu muszą być użyte i prawidłowo zamontowane.

Jest normalne, że pomiędzy górnym mocowaniem amortyzatora a podporą kolumny występuje niewielki luz.

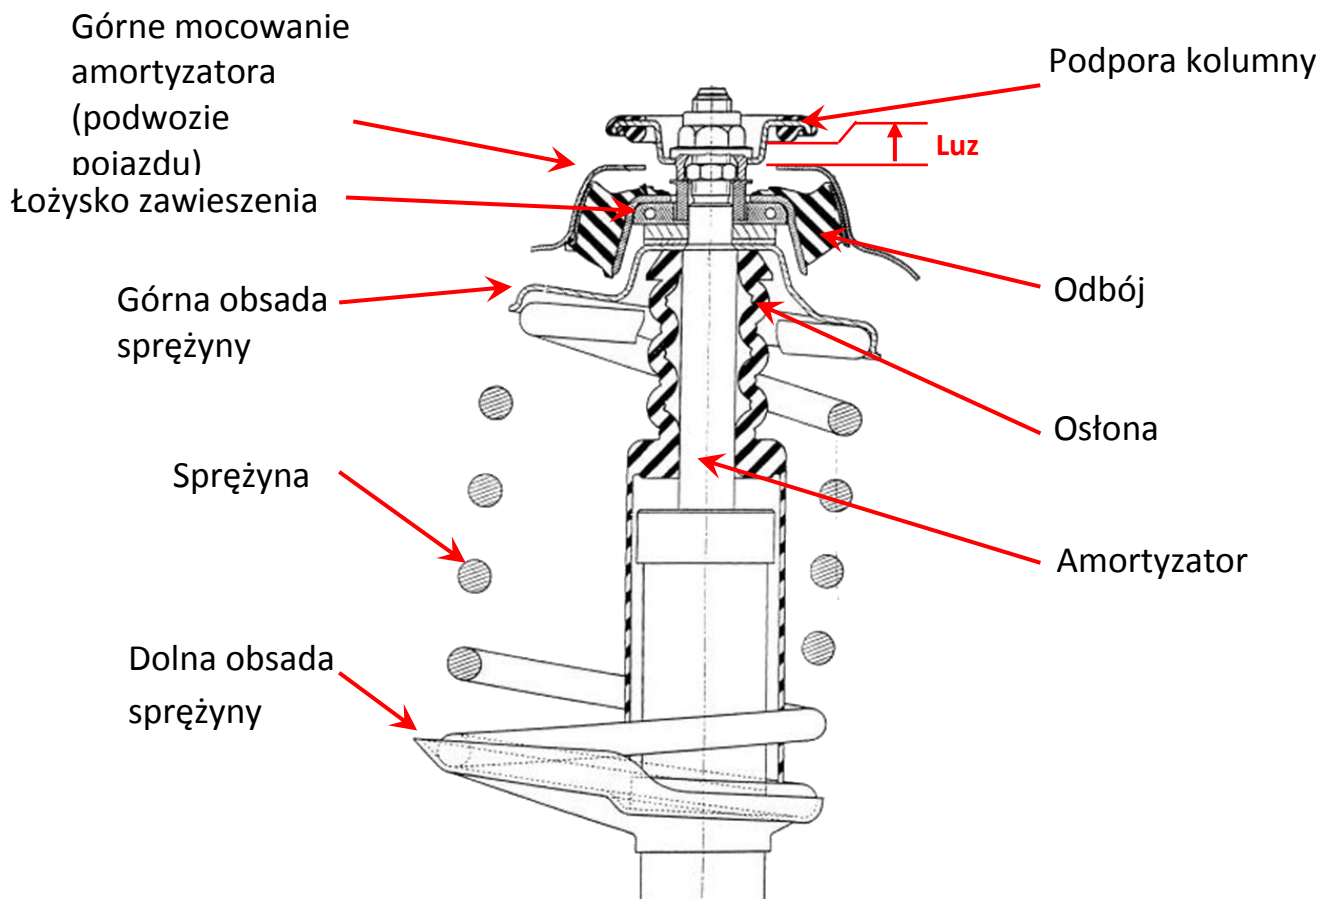

Zalecenia

Przestrzegaj procedur montażu zalecanych przez producenta pojazdu, a także stosuj odpowiednie momenty dokręcania.

NTN-SNR proponuje kompletny zestaw naprawczy mocowania amortyzatora KB655.07 i zaleca wymianę zestawu parami.

Szczegóły dotyczące prawidłowego montażu można znaleźć w naszym katalogu online: eshop.ntn-snr.com



Zeskanuj kod QR, żeby uzyskać dostęp do naszego katalogu online.

NTN-SNR ROULEMENTS

Treść tego dokumentu jest chroniona prawem autorskim wydawcy i jego powielanie, nawet częściowe, jest zabronione bez pisemnej zgody redakcji.

Pomimo staranności w przygotowaniu tego dokumentu, firma NTN-SNR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy i pominięcia, które mogą spowodować straty lub szkody bezpośrednie lub pośrednie wynikające z ich wykorzystania.

**POSTĘPUJ ZGODNIE Z ZALECENIAMI
PRODUCENTA POJAZDU!**