



KB950.00

Zalecenia dotyczące montażu/demontażu

BMW: M3 (E30, E36), Series 3 (E30, E36, E46), Z1 (E30), Z3 (E36)

Numery referencyjne

OE

33521128819

33521137972

IDENTYFIKACJA ZESTAWU ŁOŻYSKA ZAWIESZENIA KB950.00



CZĘSTE PROBLEMY

WYPADANIE CZĘŚCI GUMOWEJ Z METALOWEJ OPRAWY

Możliwa przyczyna

Nieprawidłowy montaż części oraz brak niektórych elementów zestawu.

Problem ten powstaje, kiedy podzespół kolumny amortyzatora został nieprawidłowo zmontowany.



ZALECENIA

- Podczas wymiany poduszki, nie zapomnij o założeniu obu podkładek (górnej i dolnej).
- Upewnij się, że podkładki zostały zamontowane we właściwą stronę.

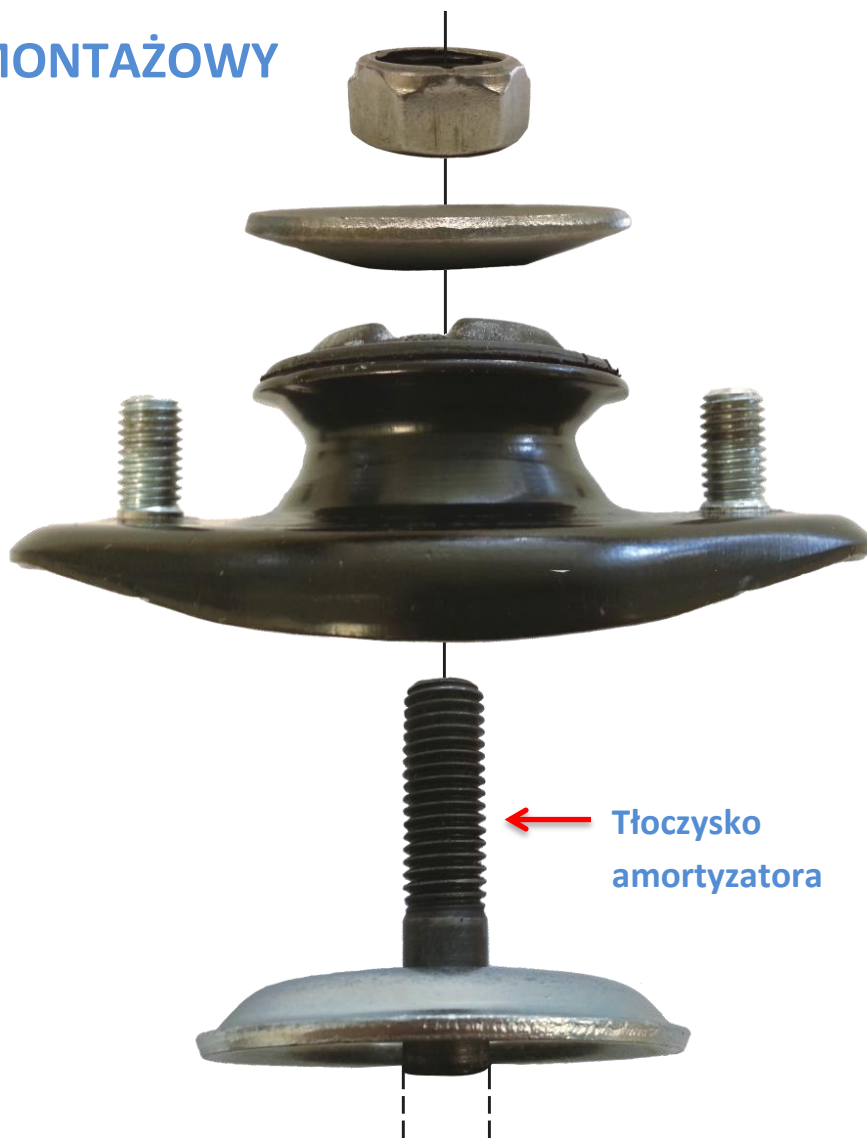
INSTRUKCJA DOTYCZĄCA MONTAŻU ZESTAWU



Przeznaczaj prawidłowego montażu górnej podkładki.

Nie zapomnij o zamontowaniu dolnej podkładki we właściwą stronę.

SCHEMAT MONTAŻOWY

Zalecenia

Przestrzegaj procedur montażu i momentów dokręcania zalecanych przez producenta.

Wszystkie dane montażowe można znaleźć w naszym katalogu online: eshop.ntn-snr.com



Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do naszego katalogu online.

POSTPUJ ZGODNIE Z ZALECENIAMI
PRODUCENTA POJAZDU!

©NTN-SNR ROULEMENTS

Treść tego dokumentu jest chroniona prawem autorskim wydawcy i jego powielanie, nawet częściowe, jest zabronione bez pisemnej zgody redakcji.

Pomimo staranności w przygotowaniu tego dokumentu firma NTN-SNR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy lub pominięcia, które mogą spowodować straty lub szkody bezpośrednie lub pośrednie wynikające z ich wykorzystania.

NTN® SNR®