



KB950.00

Рекомендації з монтажу

BMW: M3 (E30, E36), Серія 3 (E30, E36, E46), Z1 (E30),
Z3 (E36)

Номери OE
33521128819
33521137972

ІДЕНТИФІКАЦІЯ КОМПЛЕКТА ОПОРИ NTN-SNR KB950.00



МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ

ВІДДІЛЕННЯ ГУМОВОЇ ВТУЛКИ ВІД МЕТАЛЕВОГО КОРПУСУ

Можливі причини

Неправильне збирання компонентів комплекту.


Несправність може виникнути внаслідок неправильної збірки стійки амортизатора і / або при встановленні не всіх деталей монтажного комплекту.



РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Переконайтеся, що монтажні шайби (верхня і нижня) не пошкоджені - вони будуть потрібні при збиранні стійки амортизатора.
- Переконайтеся у правильному встановленні монтажних шайб.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З МОНТАЖУ

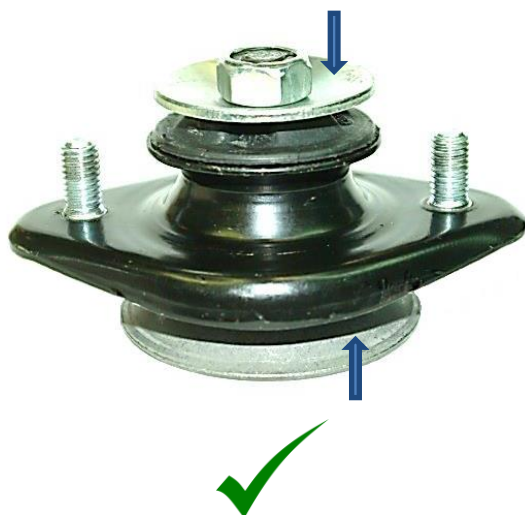

Не міняйте розташування верхньої монтажної шайби (шайба повинна бути встановлена конусом вниз)

Нижня монтажна шайба повинна розташовуватися конусом вгору

СХЕМА ВСТАНОВЛЕННЯ КОМПЛЕКТА NTN-SNR



Рекомендації

Дотримуйтесь вказівок виробника з збирання, а також зазначені моменти затягування. Вивчіть інформацію з застосування транспортного засобу в нашому інтернет-каталозі: eshop.ntn-snr.com



Використовуйте даний QR-код для отримання доступу до нашого онлайн каталогу.

**ЗАВЖДИ ДОТРИМУЙТЕСЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ
ВИРОБНИКА ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ!**

©NTN SNR ROULEMENTS

Зміст цього документа є інтелектуальною власністю видавця. Відтворення змісту документа, навіть часткове, заборонено без дозволу власника.

Незважаючи на ретельність, з якою виконаний цей документ, компанія NTN-SNR Roulements не несе жодної відповідальності за можливі вжиті неправильні дії або бездіяльність, які в результаті його використання можуть призвести до збитків або прямому чи непрямому збитку.

