



M255.04

ІНФОРМАЦІЯ З ВСТАНОВЛЕННЯ

DACIA: Dokker, Duster, Lodgy, Logan, Sandero,
NISSAN: Kubistar
RENAULT: Clio (II, II FL, Campus Evolution), Duster, Kangoo (Extra, I i I FL), Logan, Thalia FL, Twingo (I, I FL, II i II FL), Symbol – Thalia, Lutécia, Wind

Номери OE

8200651172
54325-00QAA

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПІДШИПНИКА M255.04

Маркування:
SNR AP.40016.S01



ЗАГАЛЬНІ НЕСПРАВНОСТІ


НЕПРАВИЛЬНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДШИПНИКА ОПОРИ АМОРТИЗАТОРА

Неправильне встановлення підшипника опори амортизатора може спричинити ускладнення кермування автомобілем.

ПРАВИЛЬНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДШИПНИКА SNR AP.40016.S01



Поверхня з маркуванням

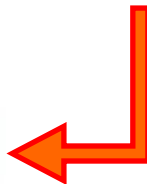


Поверхня без маркування





Всі компоненти амортизаційної стійки повинні бути встановлені в правильному порядку.

Припустий невеликий проміжок між чашкою кузова під амортизатор і верхнім кріпленням.

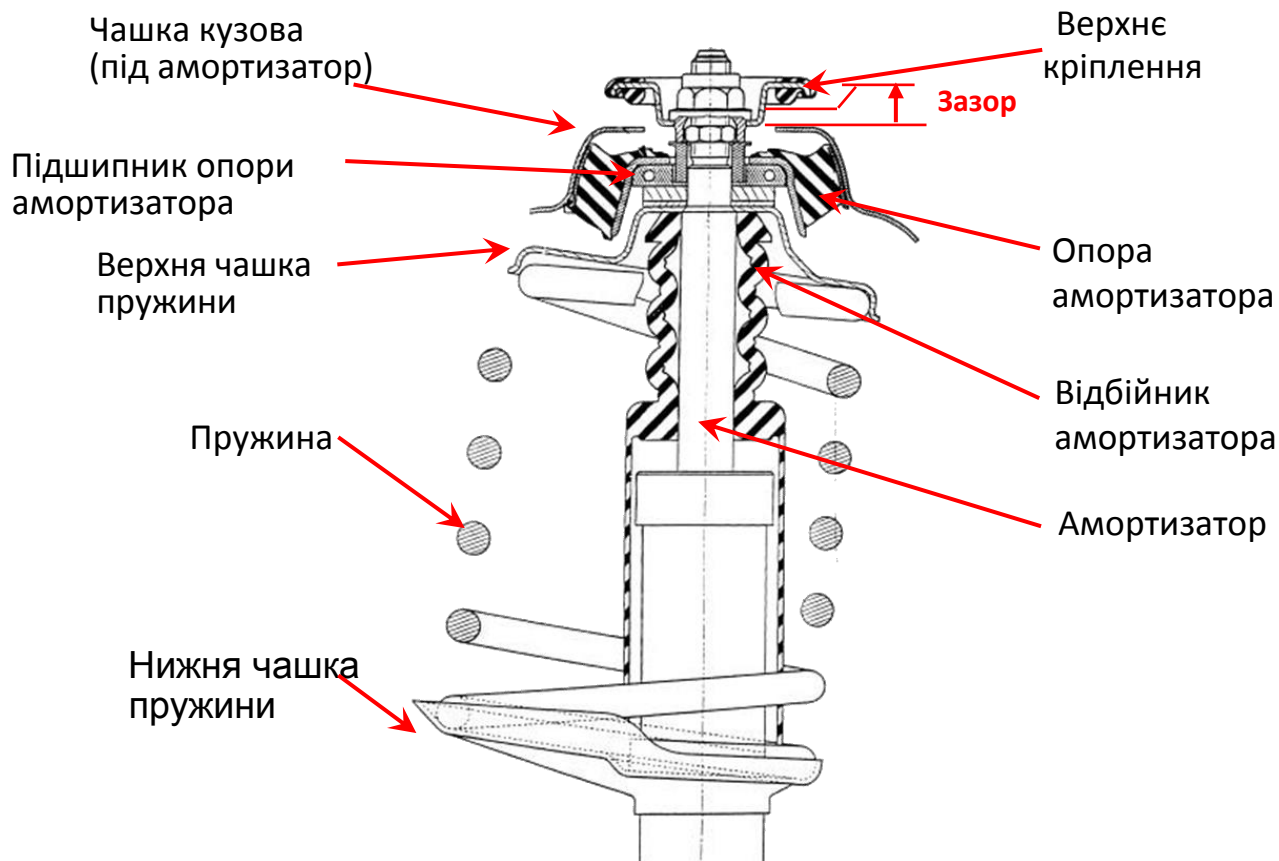

Рекомендації

Дотримуйтесь вказівок виробника зі збирання, а також зазначені моменти затягування.

NTN-SNR рекомендує міняти обидва підшипника опор амортизаторів одночасно (правий і лівий).

Вивчіть інформацію з застосування транспортного засобу в нашому інтернет каталозі:
eshop.ntn-snr.com



Використовуйте даний QR-код для отримання доступу до нашого онлайн каталогу.

**ЗАВЖДИ ДОТРИМУЙТЕСЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ
ВИРОБНИКА ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ!**

© NTN-SNR ROULEMENTS

Зміст цього документа є інтелектуальною власністю видавця. Відтворення змісту документа, навіть часткове, заборонено без дозволу власника.

Незважаючи на ретельність, з якою виконаний цей документ, компанія NTN-SNR Roulements не несе жодної відповідальності за можливі вжиті неправильні дії або бездіяльність, які в результаті його використання можуть призвести до збитків або прямому чи непрямому збитку.

www.ntn-snr.com

