



KB655.07/IT-06/2022

# KB655.07

## Raccomandazioni montaggio/smontaggio

<p><b>Nissan:</b> Kubistar  <b>Renault:</b> Clio (II, II FL, Campus Evolution), Kangoo (Extra, I et I FL), Thalia FL, Twingo (II et II FL), Symbol - Thalia</p>	<p><b>Riferimenti OE</b>                  OE 54310-00QAA                  543A00300R</p>
---	--

### VERIFICARE IL RIFERIMENTO KB655.07



**M255.04**

OE : 8200651172,  
54325-00QAA

**Tracciabilità:SNR AP.40016.501**

### PROBLEMI RISCONTRATI - ERRATO SENSO DI MONTAGGIO

Un reggispinga sospensione installato nel blocco filtrante al contrario ostacolerà la rotazione della direzione

### SENSO DEL MONTAGGIO DEL M255.04



Lato marcaggio visibile -> **OK**



Lato marcaggio non visibile-> **NO**

## COMPONENTI NON INSTALLATI


- Durante l'installazione del kit, se un componente non è montato ad esempio una coppa, l'insieme del sistema sospensione sarà messo a rischio.

Questi errori di montaggio provocano un'usura prematura del reggispinga che impatterà tutti i componenti della sospensione.



**È necessario che tutti i componenti siano presenti ed installati.**

**La presenza di gioco tra il supporto dell'ammortizzatore e la coppa smorzatrice è normale**

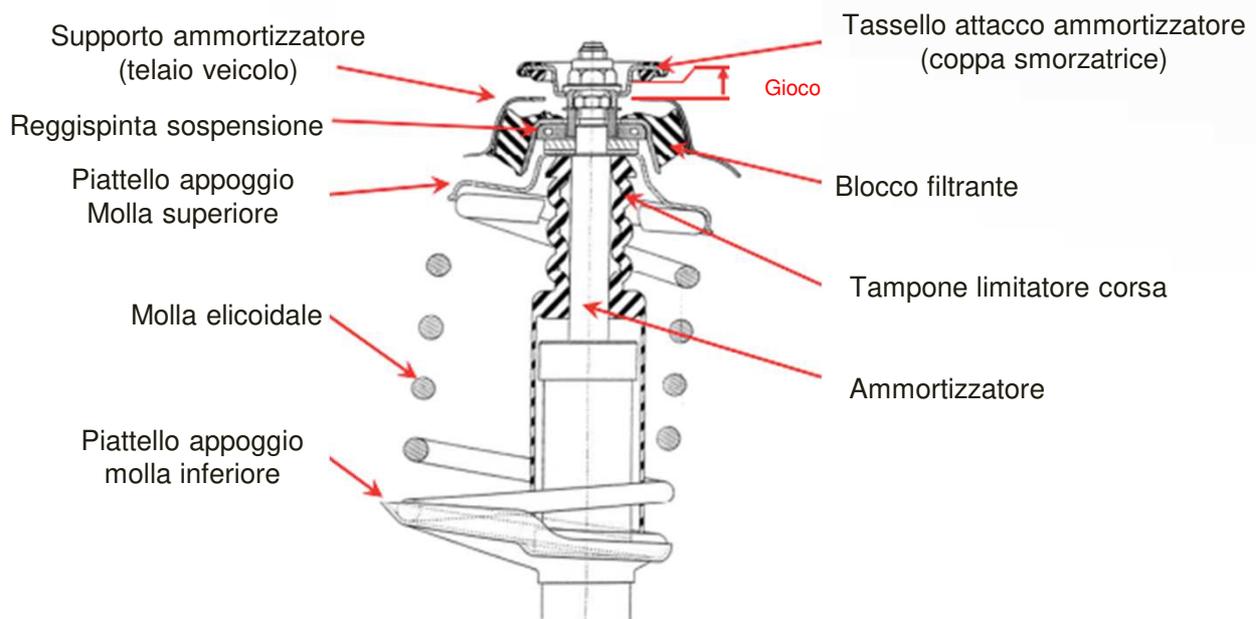

## Raccomandazioni

Rispettate le raccomandazioni specifiche dei costruttori e le coppie di serraggio indicate. Raccomandiamo di sostituire i kit a coppie.

Consultate le applicazioni veicoli sul nostro catalogo on-line: [eshop](#)



**Leggete il QR Code per accedere al nostro catalogo on-line**

**RISPETTATE LE RACCOMANDAZIONI DEI COSTRUTTORI!**

©NTN SNR Roulements

Il contenuto di questo documento è proprietà esclusiva di NTN Europe e non può essere riprodotto, parzialmente o interamente, senza il suo accordo scritto. Nonostante la cura con la quale è stato realizzato, NTN Europe non si assume nessuna responsabilità su eventuali errori o omissioni che potrebbe contenere questo documento né per i danni legati direttamente o indirettamente al suo utilizzo.

