



KB950.00/PL-06/2022

KB950.00

Zalecenia dotyczące montażu/demontażu

<p>BMW: M3 (E30, E36), Série 3 (E30, E36, E46), Z1 (E30), Z3 (E36)</p>	<p>Numery referencyjne OE 33521128819 33521137972</p>
---	--

IDENTYFIKACJA ZESTAWU ŁOŻYSKA ZAWIESZENIA KB950.00



CZĘSTE PROBLEMY WYPADANIE CZĘŚCI GUMOWEJ Z METALOWEJ OPRAWY

Możliwa przyczyna:

Nieprawidłowy montaż części oraz brak niektórych elementów zestawu.

Problem ten powstaje, kiedy podzespół kolumny amortyzatora został nieprawidłowo zmontowany



ZALECENIA


- Podczas wymiany poduszki, nie zapomnij o założeniu obu podkładek (górnej i dolnej).
- Upewnij się, że podkładki zostały zamontowane we właściwą stronę.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA MONTAŻU ZESTAWU



Przestrzegaj prawidłowego montażu górnej podkładki.

Nie zapomnij o zamontowaniu dolnej podkładki we właściwą stronę.

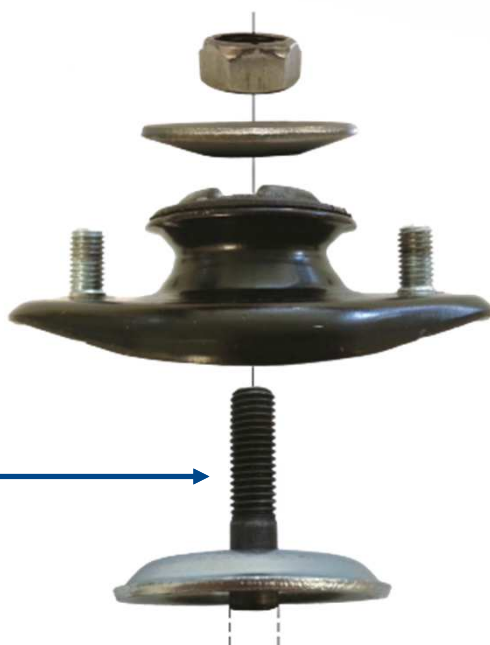

Tłoczysko amortyzatora

Zalecenia

Przestrzegaj procedur montażu i momentów dokręcania zalecanych przez producenta.

Wszystkie dane montażowe można znaleźć w naszym katalogu online: [eshop](#)



Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do naszego katalogu online.

**POSTPUJ ZGODNIE Z ZALECENIAMI
PRODUCENTA POJAZDU!**

©NTN-SNR Roulements

Treść tego dokumentu jest chroniona prawem autorskim wydawcy i jego powielanie, nawet częściowe, jest zabronione bez pisemnej zgody redakcji. Pomimo staranności w przygotowaniu tego dokumentu firma NTN-SNR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy lub pominięcia, które mogą spowodować straty lub szkody bezpośrednie lub pośrednie wynikające z ich wykorzystania.

