



# M255.04

## ІНФОРМАЦІЯ З ВСТАНОВЛЕННЯ

**Dacia:** Dokker, Duster, Lodgy, Logan, Sandero  
**Nissan:** Kubistar  
**Renault:** Clio (II, II FL, Campus Evolution),  
 Duster, Kangoo (Extra, I et I FL), Logan, Thalia  
 FL, Twingo (I, I FL, II et II FL), Symbol – Thalia,  
 Lutécia, Wind

**Номери OE**  
 OE 8200651172  
 54325-00QAA

### ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПІДШИПНИКА M255.04

**Маркування:**  
**SNR AP.40016.S01**



#### ЗАГАЛЬНІ НЕСПРАВНОСТІ:

#### НЕПРАВИЛЬНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДШИПНИКА ОПОРИ АМОРТИЗАТОРА

Неправильне встановлення підшипника опори амортизатора може спричинити ускладнення керування автомобілем

#### ПРАВИЛЬНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДШИПНИКА SNR AP.40016.S01



**Поверхня з  
 маркуванням  
 => OK**




**Поверхня без  
 маркування  
 => NO**



Всі компоненти амортизаційної стійки повинні бути встановлені в правильному порядку.

Припустий невеликий проміжок між чашкою кузова під амортизатор і верхнім кріпленням.

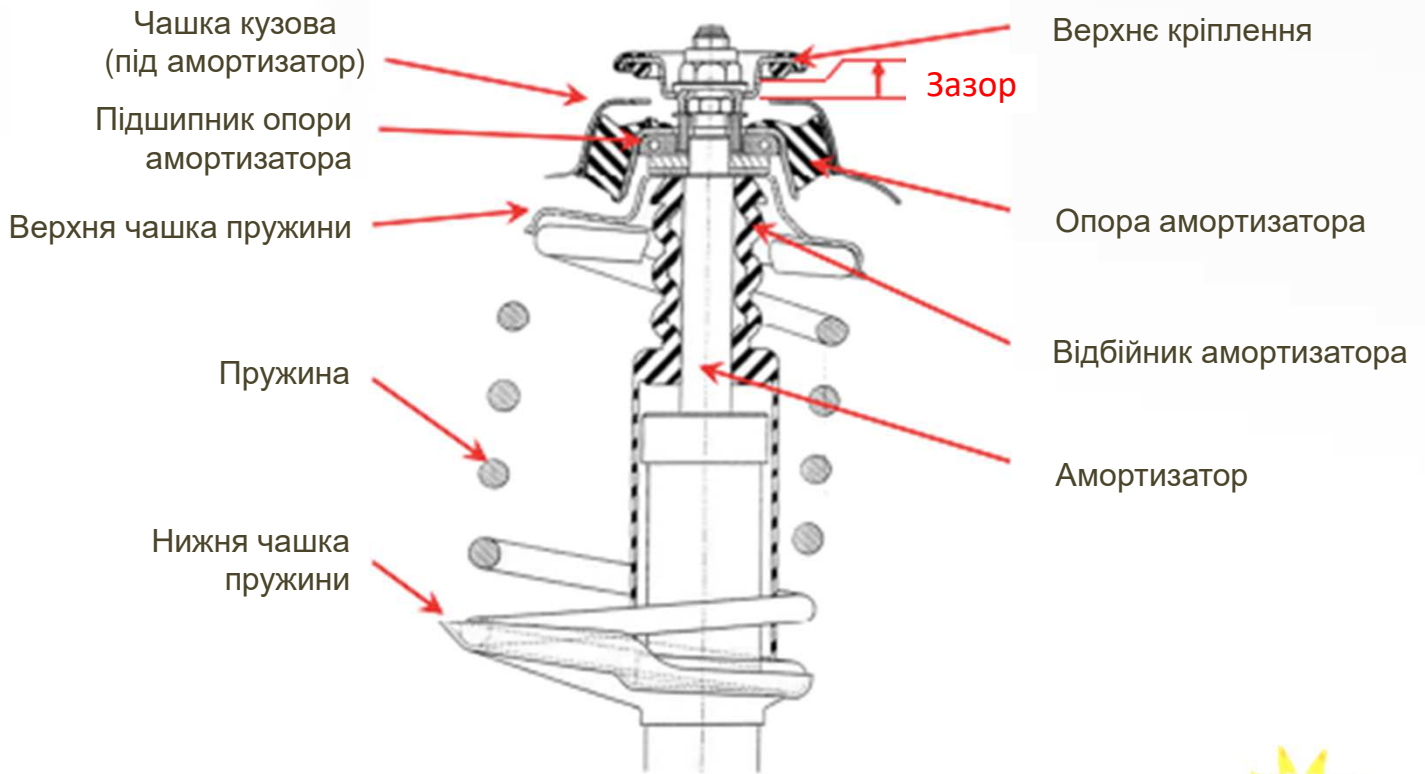

### Рекомендації

Дотримуйтесь вказівок виробника зі збирання, а також зазначені моменти затягування.

NTN Europe рекомендує міняти обидва підшипника опор амортизаторів одночасно (правий і лівий).

Вивчіть інформацію з застосування транспортного засобу в нашому інтернет каталозі:

[eshop](#)



Використовуйте даний QR-код для отримання доступу до нашого онлайн каталогу

**ЗАВЖДИ ДОТРИМУЙТЕСЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ВИРОБНИКА ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ!**

©NTN-SNR Roulements

Зміст цього документа є інтелектуальною власністю видавця. Відтворення змісту документа, навіть часткове, заборонено без дозволу власника. Незважаючи на ретельність, з якою виконаний цей документ, компанія NTN-SNR Roulements не несе жодної відповідальності за можливі вжиті неправильні дії або бездіяльність, які в результаті його використання можуть призвести до збитків або прямому чи непрямому збитку.

